


دراسة تقييم أضرار الرصف المرن للطريق الرابط بين جزيرة بن حامد الي تقاطع الهوش بمدينة الجميل

سلامة عيد السلام المبروك سلامة
قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة رقدالين
جامعة صبراتة، ليبيا

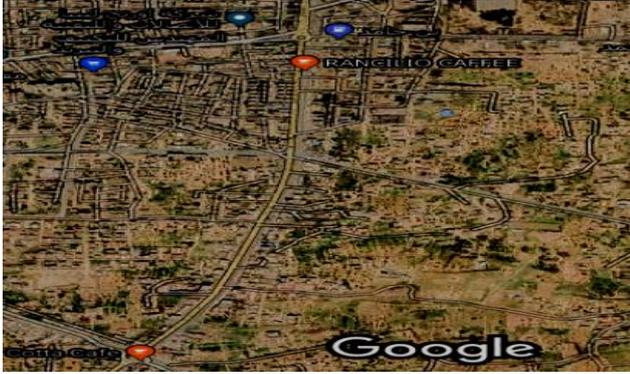

الشكل (1) يبين موقع الطريق المدروس

ثالثاً: أسباب اختيار الطريق-

يعتبر هذا الطريق ذو أهمية خاصة لسكان المدينة وعامة للعاشرين للمدن المجاورة لما تعانيه معظم الطريق من أضرار تظهر على سطح الرصف، ومن الأضرار ما يلي
1- ظهور التشققات الطولية والعرضية والتمساحية والشبكية للطريق ،
والشكل (2) الي (5) يبين بعض الأضرار الموجودة بالطريق.



شكل (2) صورة تشققات تمساحية



شكل (3) صورة تشققات شبكية



الملخص

يتعرض الرصف المرن أو الإسفلتي شأنه شأن المنشآت الأخرى لأضرار قد تقلل من كفاءته أو تجعله في بعض الأحيان غير صالح للاستعمال نهائياً ويكون الأمر مألوفاً إذا حدثت هذه الأضرار بعد انتهاء العمر التصميمي لمنشأة الرصف ، أما إذا ظهرت هذه الأضرار خلال فترة العمر التصميمي للرصف فتكون غالباً نتيجة تعرض الرصف لأحمال أكبر من الحمل التصميمي له أو تعرضه لظروف بيئية قاسية أو يكون أحياناً لعجز طرق التصميم والتنفيذ أو إهمال جانب الصيانة الدورية التي تلعب دوراً مهماً في سلامة المنشآت الرصفية وغيرها من المنشآت الأخرى.

والهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد الأضرار بالرصف الإسفلتي وللوصول إلي هذا الهدف لقد تم اختيار طريق بن حامد وصولاً الي تقاطع الهوش بطول 1750.0 متر، والواقعة بمدينة الجميل - في الغرب الشمالي للبييا كقطاع نموذجي .

وفي هذه الدراسة تم تقسيم مسار الطريق الي (12) قطاع وأجراء الفحص لمعرفة أنواع هذه الأضرار وحدتها ومدى انتشارها ، وبناء علي بيانات الفحص تم ايجاد معامل حالة الرصف (pci) بطريقة الحسابة وكذلك باستخدام برنامج الحاسوب (5.2 MICRO PAVER)) . وصولاً الي النتائج والاستنتاجات والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: دراسة تقييم أضرار الرصف المرن - طريق الرابط بين جزيرة بن حامد - تقاطع الهوش بمدينة الجميل- ليبيا.

أولاً: المقدمة

تعتبر اضرار الرصف من الأشياء الجديرة بالاهتمام من قبل المتخصصين في هذا المجال حيث ان الطريق التي يتم انشاءها باستخدام الرصف هو الشريان الرئيسي في رفع اقتصاد البلدان وتطورها.

الا ان هذه الطرق بدأت تواجه تحديات جديدة لا تقل عن تحديات مرحلة التنفيذ، الا وهي المحافظة على هذه الطريق حيث ظهرت عدة عيوب بهذه الطرق نظراً لتقدمها ، مع ما تتميز به المنطقة من ظروف بيئية متمثلة في التغير في درجات الحرارة مما يستدعي استخدام المنهج العلمي التطبيقي في تخطيط وإدارة صيانة هذه الطرق لإطالة عمرها وزيادة مردودها الاقتصادي، وتعتبر برامج الصيانة الخطوة الهامة والضرورية بعد إنشاء الطريق للمحافظة عليه، وذلك لتأمين عمليات مرور آمنة ومريحة .

ولتحديد الأضرار بالرصف الإسفلتي يعتمد علي خبرة الأشخاص الذين يقومون بمعانة هذه الأضرار ومقدرتهم علي التمييز بين الأضرار الوظيفية والأضرار الإنشائية ومعرفة أسباب هذه الأضرار.

وفي حالة وجود تشققات يجب إجراء بعض القياسات لمعرفة عمق هذه التشققات ومعرفة ما إذا إنها تتواجد بالطبقة السطحية أو مستمرة ببعض أو كل الطبقات التي تليها وبالتالي يساعد في معرفة أسبابها.

ثانياً: وصف الطريق موضوع هذه الدراسة-

الطريق يقع في مدينة الجميل الواقعة في الشمال الغربي للبييا وتحديداً غرب مدينة طرابلس بحوالي 120 كيلو متر ومسار الطريق يربط بين جزيرة دوران بن حامد مروراً بجزيرة دوران زنينم وصولاً الي الإشارة الضوئية (تقاطع الهوش) بوسط مدينة الجميل.

وطوله بالكامل 01.75 كيلو متر وتصنيفه طريق حضري شرياني، ويتكون الجزء الأول من 00.0 الي 450.0 متر بعدد اربع حارات عرض الحارة 3 متر والجزء الثاني من 450.0 الي 1750.0 متر بعدد اثنين حارة عرض الحارة 3.0 متر وتم تنفيذه في سنة 1982م.

وأجريت له الصيانة وتمثلت هذه الصيانة بإضافة طبقة اسفلتية سطحية بسمك 4 سم وذلك سنة 2000م، وتمت الدراسة علي كامل قطاع الطريق، والشكل

رقم (1-1) يوضح صورة لموقع الطريق.

7- صدور ضجيج للسكان المجاورين للطريق بسبب حركة العجلات علي هذه الاضرار.

رابعاً: أهداف الدراسة -

1- وضع تعاريف محددة لأنواع عيوب الرصف وتحديد مستويات الشدة والكثافة.

2- التعرف على طرق التقييم وكيفية الكشف والمعاينة على الطرق.

3- تحديد مؤشر حالة الرصف (PCI) باستخدام الطريقة الحسابية وبرنامج الحاسوب (Micro paver5.2).

4- من أهداف المشروع الاستفادة العلمية والعملية في طريقة تقييم أضرار الرصف.

خامساً: منهجية الدراسة -

1- الاطلاع علي الكتب والمراجع الخاصة بموضوع الدراسة

2- تجميع البيانات علي الطريق مثلا (طول الطريق , عرض الطريق , تصنيف الطريق , أكتاف الطريق , تاريخ الانشاء, تاريخ الصيانة).

3- الفحص الميداني (نوع الضرر وشدته وكثافته).

5- حساب قيمة (pci) بطريقة الحسابية وباستخدام الحاسوب

4- الوصول الي النتائج والاستنتاجات والتوصيات .

شكل (4) صورة تشققات عرضية



شكل (5) صورة تشققات طولية

2- حدوث عدد من الحوادث المرورية علي هذه الطريق بسبب تفادي السائقين لهذه التشققات والحفر، والشكل (6) يبين الحفر.



شكل (6) صورة الحفر


3- عدم راحة السائقين بمرورهم علي سطح الطريق .

4- الازدياد الملحوظ في الحركة المرورية .

5- عرض الطريق لا يتماشى مع الحركة المرورية علي الطريق حيث يبلغ هذا العرض 6 متر أي عرض الحارة 3 متر.

6- انعدام الأكتاف علي جانبي الطريق، مما يزيد من ضرر حواف الطريق.


سادساً: تصنيف أضرار الرصف المرن -

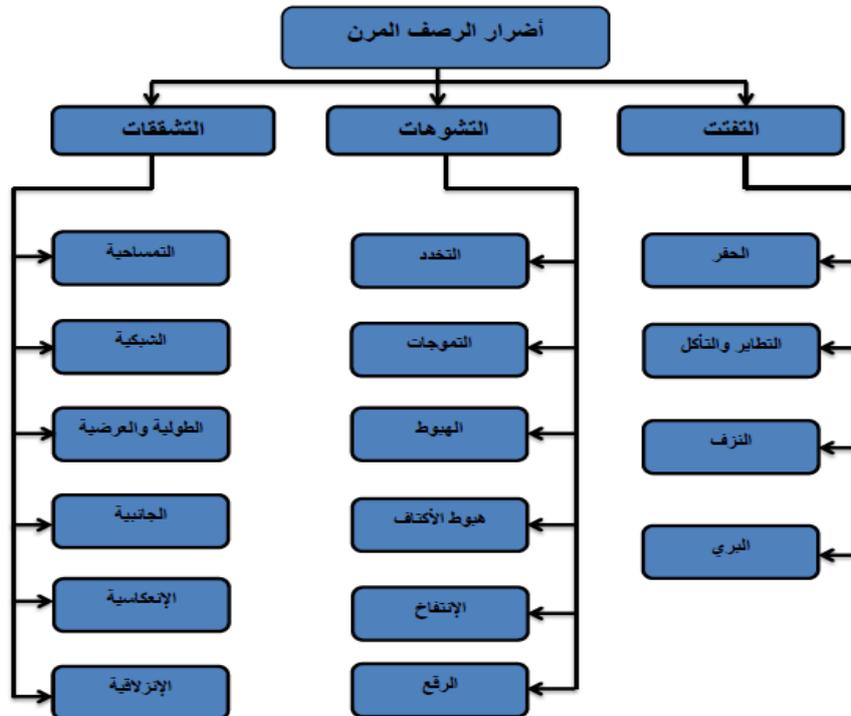

يصيب الرصف بقيمة عددية يمكن استخدامها في عمليات التقييم وبرمجة أولويات الصيانة وتصميم الطبقات الإضافية ونذكر من هذه الطرق نظام


سابعاً: نظام البيفر (PAVER)-

توجد العديد من طرق التقييم للرصف تتضمن القيام بعدد من الفحوصات النظرية والقياسات الحقلية، وتهدف جميعها إلى التعبير عن قيمة الضرر الذي

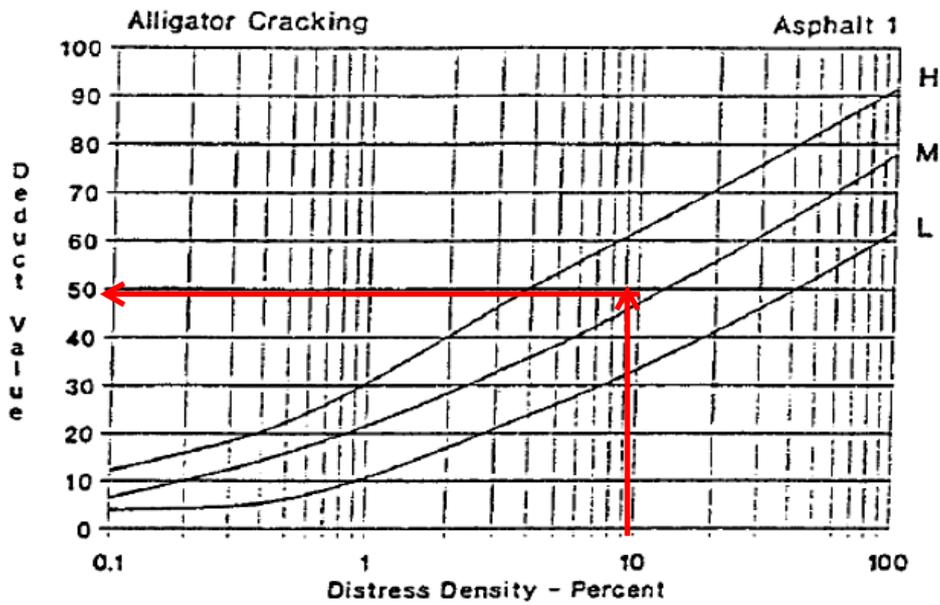

الشكل (8) منحني نقاط التخفيض للشقوق التمساحية

ومن خلال مجموع نقاط التخفيض وعدد أنواع الأضرار وعدد شدتهم للقطاع الواحد يتم إيجاد معامل نقاط التخفيض من المنحني الموضح بالشكل رقم (9) ومن استمارة القطاع الأول نجد ان مجموع نقاط التخفيض = 294 وعدد أنواع الأضرار وعدد شدتهم = 6 فيكون معامل نقاط التخفيض (90) = CDV وتكون قيمة معامل حالة الرصف (pci) للقطاع رقم 1 = $90 - 100 = 10$ (pci). ويتم إيجاد معامل حالة الرصف (PCI) للطريق بمتوسط مجموع معامل حالة الرصف للقطاعات التي تم فحصها.

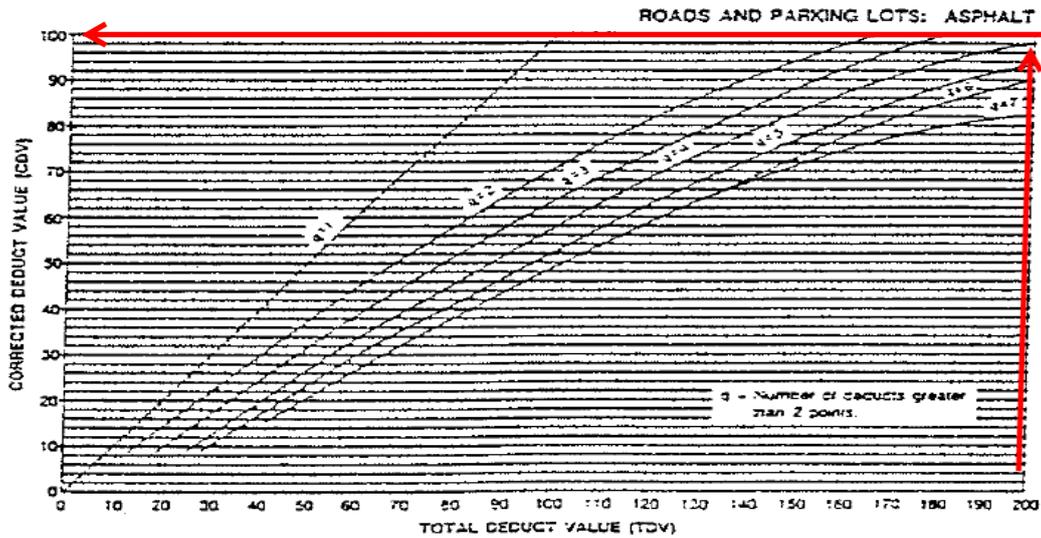


شكل (9) منحني إيجاد قيمة CDV


8-2- استخدام برنامج 5.2 Micro paver لتلخص في الخطوات الآتية.
1-2-8- اختيار الوحدات المترية للعمل من قائمة preferences.




2-2-8- فتح قائمة Inventory ندخل اسم للشبكة، ندخل البيانات عن الطريق، الموقع، تصنيف الطريق، طول الطريق، عرض الطريق، نوع الرصف، مسار الطريق من..... والي.....،

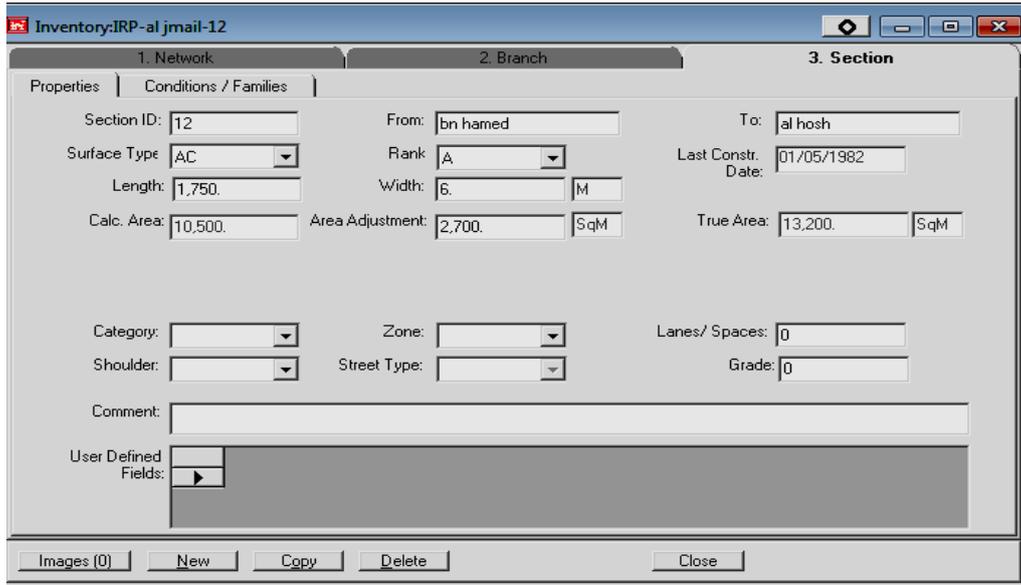

3-2-8- فتح قائمة work، وندخل تاريخ انشاء الطريق، وتاريخ الفحص.

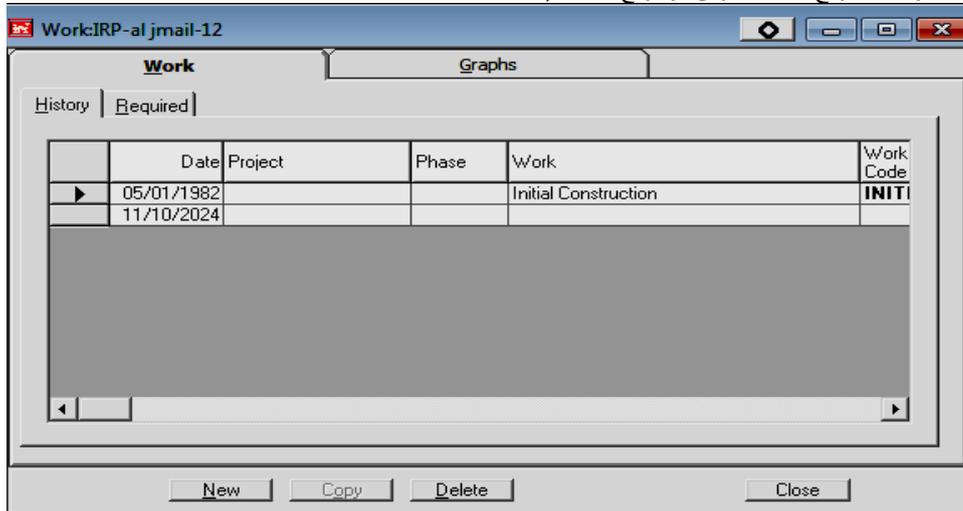

4-2-8- فتح قائمة PCI وندخل ارقام ومساحات القطاعات المراد فحصها عن طريق الامر edit sample ثم cloce، وندخل لكل قطاع انواع الضرر وشدته وكميته حتي ننتهي من الادخال ومن الامر مؤشر حالة الرصف (pci) calculate conditions يتم البرنامج بحساب

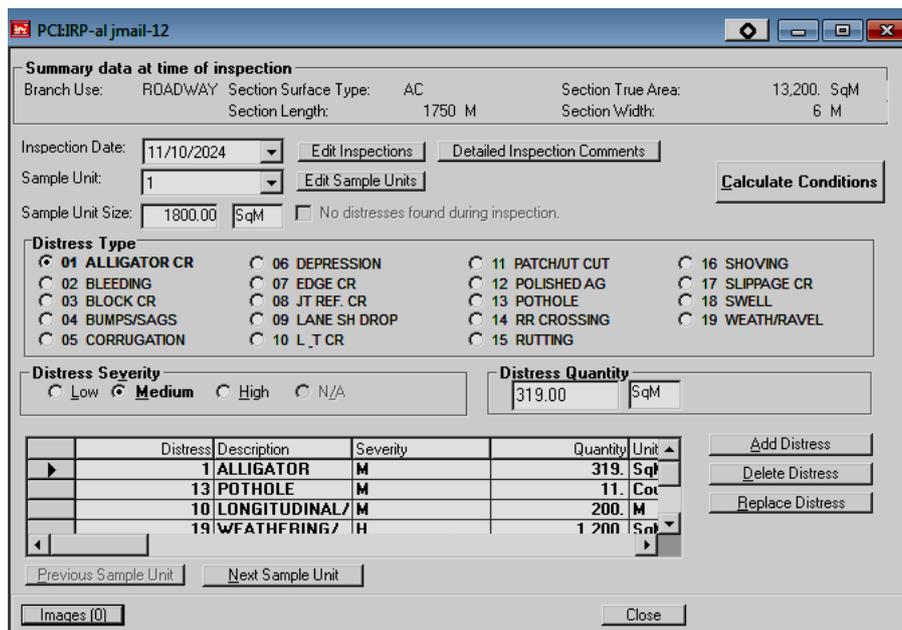

تاسعا: النتائج-

2-9- باستخدام برنامج الكمبيوتر (5.2MICRO PAVER) تم ادخال بيانات الفحص لعدد (7) قطاعات تم تحديدهم وفق المعادلة رقم (1) فكان معامل حالة الرصف = 51 (pci) ويصنف من مقياس حالة الرصف (مقبول)..

3-9- باستخدام برنامج الكمبيوتر (5.2MICRO PAVER) تم ادخال بيانات الفحص لعدد (12) قطاع (جميع القطاعات) فكان معامل حالة الرصف = 50

من خلال الفحص الميداني لقطاعات الطريق للأضرار المتواجدة وتحديد نوعها وشدتها وكميتها وحساب كثافة انتشارها وبعد استخدام الطريقة الحسابية و برنامج الكمبيوتر (5.2MICRO PAVER) توصلنا الى النتائج الآتية:-

1-9- باستخدام الطريقة الحسابية تم حساب معامل حالة الرصف لعدد (7) قطاعات تم تحديدهم وفق المعادلة رقم (1) وكانت القطاعات المطلوبة للفحص ومعامل حالة الرصف لها كالاتي :- $1 = 10 (pci) \cdot (pci) = 18$ ، $3 = 32$ ، $4 = 70$ ، $10 = 57$ (pci) ، $8 = 52$ (pci) ، $6 = 94$ (pci) ، (pci) ، ويكون معامل حالة الرصف لكامل القطاعات = 48 (pci) ويصنف من مقياس حالة الرصف (مقبول)..

(pci) ويصنف من مقياس حالة الرصف (مقبول)..

Assessment Results

Network ID: IRP

Branch ID: al jmail Branch Name: al jmail Section Area: 13,200. SqM

Section ID: 12 Section Length: 1,750. M Section Width: 6. M

Index: PCI Date: 11/10/2024 Condition: 51 Poor Std Dev.: 30.87

Condition Indices | Sample Distresses | Sample Conditions | Section Extrapolated Distresses

Condition Index	Condition Value
PCI	51.

Print Close

Assessment Results

Network ID: IRP

Branch ID: al jmail Branch Name: al jmail Section Area: 13,200. SqM

Section ID: 12 Section Length: 1,750. M Section Width: 6. M

Index: PCI Date: 11/10/2024 Condition: 50 Poor Std Dev.: 30.72

Condition Indices | Sample Distresses | Sample Conditions | Section Extrapolated Distresses

Condition Index	Condition Value
PCI	50.

Print Close

عاشرا: الاستنتاجات –

من خلال الفحص الميداني والنتائج توصلنا الي الاتي:-

- 1- معامل حالة الرصف باستخدام الطريقة الحسابية و(MICRO PAVER5.2) كانت النتائج قريبة من بعضها.
- 2- عند ادخال البيانات لعدد (7) قطاعات وكذلك ادخال البيانات لعدد (12) قطاع للبرنامج كانت النتائج قريبة جد من بعضها.
- 3- عند حساب معامل حالة الرصف لكل قطاع بالطريقة الحسابية لوحظ وجود اختلاف بين القطاعات وكان مقياس حالة الرصف مابين جيد جدا الي ضعيف جدا.
- 4- القطاعين الاول والثالث الواقعين في المسافة 00.00 الي 450.00 متر كان مقياس حالة الرصف لهم منهار، وضعيف جدا . ويرجع السبب لتجمع المياه لفترات طويلة علي سطح الرصف. وعدم وجود تصريف للمياه ، مع وجود بردورات علي حافتي الطريق تمنع تصريف المياه لخارج سطح الرصف في القطاعات الثلاثة الاولى.
- 5- العمر التصميمي للطريق منتهي حسب تاريخ الانشاء (1982م) واجريت له صيانة سنة (2000م) تمثلت في اضافة طبقة اسفلتية سمك (4.0 سم) ومن الفحص واخذ العينات لتحديد عمق الشقوق تبين عدم معالجة الاضرار الظاهرة مثل الشقوق (التماسحية ، الطولية والعرضية ،الشبكية) قبل اضافة الطبقة.

احدي عشرة: التوصيات-

من خلال هذه الدراسة ونتائجها نوصي بالاتي :-

- 1- علي الجهات المسؤولة علي شبكات الطرق سوء الوزرات او البلديات استحداث قاعدة بيانات لشبكة الطرق الواقعة في نطاقها، لمعرفة مقياس حالة الرصف لكل طريق وطرق علاج الاضرار الحاصلة بها ،والتكلفة المالية ، لمعرفة اولويات الصيانة او اعادة الانشاء للطرق.
- 2- القيام ببرنامج الصيانة الدورية لشبكات الطرق، لا طالت عمرها.
- 3- وضع ضوابط وتفعيلها للحد من الحمولات الزائدة للشاحنات.
- 4- وضع حلول جذرية لتصريف المياه الراكدة علي سطح الرصف داخل وخارج المدن.

اثني عشر: المراجع -

- 1- (تكنولوجيا صيانة الطرق)، م- سمير عمار –مديرية الطرق والنقل بالجيزة – جمهورية مصر العربية
- 2 - المواصفات الفنية العامة لإنشاء الطرق في ليبيا.

3- Distress identification manual

4-pavement surface condition rating manual.

5- Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys1